

- (3) 不同強度等級的碳鋼和低合金鋼或不同低合金鋼之間鉗接時，可按異種鉗接頭中強度等級較低的鋼材來匹配相應的鉗材。但應保證鉗道和接頭強度高於強度較低鋼材的強度，而塑性、韌性應不低於強度較高而塑性較差的鋼材性能。其鉗接技術包括鉗接參數，預熱溫度、鉗後熱處理等應按其中鉗接性較差的鋼種確定，以防產生鉗接裂紋。
- (4) 鉗接中碳鋼時，由於其含碳量高，產生裂紋的傾向大。因此，應選用低氫系鉗條或鉗道金屬具有良好塑性和韌性的不鏽鋼鉗條。
- (5) 鑄鋼一般含碳量較高，且厚度大，形狀複雜，鉗接時易產生裂紋。因此，應選用抗裂性能好的低氫系鉗條，必要時還應採取相應的技術措施如預熱、緩冷等。
- (6) 對鋼板厚度大，鉗道尺寸較大，鉗道長且平鉗位置較多的鋼結構鉗接，儘量選用高效鐵粉鉗條，對立鉗位多或大管道鉗接等，儘可能地選用專用鉗條，如立鉗下進鉗條、管道專用鉗條等，可提高鉗接生產效率，並利於鉗接品質的提高。
- (7) 對有耐腐蝕(如耐大氣腐蝕、耐海水腐蝕等)要求的結構，應選用為其配套的專用鉗材或熔填金屬化學成份與其相近的鉗材。
- (8) 對低合金高強度鋼的鉗接結構，若強度高，結構鋼性大，接頭應力高，鉗道容易產生裂紋的條件下，從使用性考慮，有時可選用強度等級比母材低一個等級的鉗材，即按等韌性的原則。
- (9) 在酸性鉗條和低氫系鹼性鉗條都可滿足性能要求的條件下，應儘量選用酸性鉗條。
- (10) 對使用性相同的鉗材，應選用價格低的鉗材。
- (11) 在滿足使用性能和操作性能的前提下，應適當選用規格大、效率高的鉗材。

## 7.2 鉗接施工注意事項

各種低合金鋼由於所含元素不同，強度等級不同，鉗接性差異很大。對強度等級低( $\sigma_s \leq 390\text{MPa}$ )的低合金鋼，由於碳當量低；塑性及韌性好、鉗接性較好，一般不需要採取特殊的技術措施。對於  $\sigma_s \geq 440\text{MPa}$  級低合金高強度鋼，鉗接時熱影響區易出現麻田散鐵組織，硬度明顯增加、塑性、韌性降低，耐腐蝕性能惡化，冷裂紋傾向較大，為此，對每種鋼種應制定具高的鉗接程序。現就注意要點簡介如下：

- (1) 儘量選用低氫系鉗條。只有在強度等級較低或耐大氣腐蝕的薄板鉗接結構，才可選用其它類型的鉗條。
- (2) 為了避免產生延遲裂紋，應儘量減少鉗道金屬的含氫量。如鉗條使用前必須烘乾。低氫系鉗條一般  $300\sim 400^\circ\text{C}$  烘乾 1 至 2 小時，必要時最高可提高到  $450^\circ\text{C}$  等。
- (3) 預熱可防止冷裂紋，減少鉗接應力，與適當的線能量配合還可改善鉗接接頭的組織和性能，對於常用的低合金高強度鋼，可按下式確定預熱溫度。

$$T(\text{°C}) = 1440 \times P_c(\%) - 392$$

$$P_c = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn+Cu+Cr}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B + \frac{\delta}{600} + \frac{[H]_D}{60}$$

式中 C、Si、Mn、Cu、Cr、Ni、Mo、V、B---鋼中元素含量

$\delta$ ---板厚 (mm)

[H]D---擴散氫含量(甘油法；mL/100g)

層間溫度一般應等於或略低於預熱溫度

- (4) 鋸後熱處理可消除鋸接部位的殘餘應力，改善鋸接接頭性能，並有除氫作用。後熱溫度不能高於調質鋼等鋼材的回火溫度，一般為 580~620°C，具體溫度應根據鋼材的材質來確定，保溫時間可按每 25mm 板厚保溫 1 小時來確定。
- (5) 厚板高強度鋼鋸接時，必須保持一定的預熱溫度和層間溫度，預熱帶的寬度(指局部預熱時)為板厚的 5~6 倍。定位鋸可選用強度稍低於母材，而塑性、韌性好的低氫系鋸條。定位鋸道不宜太短約為 40~60mm 以防定位鋸道的裂紋。鋸接時量採用對稱，分段、退鋸法進行，以減少局部應力。鋸後熱處理時，溫度約 200~250°C，保溫 2~5 小時，覆蓋緩冷。對於中、高碳鋼的鋸接，其主要困難在於中、高碳鋼的含碳量高，故鋸接時容易引起金屬的硬化及鋸接熱影響區的裂紋，因此應儘量選用性能與鋼材相近而韌性較高的低氫系鋸條，並參照上述要點進行鋸接。

## 8 鋼結構鋸接方法與鋸材的選用

### 8.1 鋼結構工程之分類：

- (1) 廠房：
  - 1. 重型工廠：煉鋼廠、發電廠、煉油廠、化學廠、水泥廠、大型電子廠等。
  - 2. 中型工廠：中小型軋鋼廠、鋼結構製造廠、紡織廠、紙廠等。
  - 3. 輕型工廠：小型電子廠、食品廠、成衣廠等。
- (2) 橋樑(斜張橋、箱型橋、H/I 型橋、U 型橋、桁架型)：
  - 1. 大跨距：跨海鋼橋、跨江鋼橋、跨河鋼橋等。
  - 2. 中跨距：道路高架橋、鐵路鋼橋、捷運鋼橋等。
  - 3. 小跨距：人行路橋、造景用鋼橋等。
- (3) 大樓：
  - 1. 超高層：30 層以上
  - 2. 中高層：15~30 層
  - 3. 一般：一般住宅、辦公室、保齡球館、車站等。} ①S/S ②SRC
- (4) 港機設備：
  - 1. 碼頭貨櫃吊車
  - 2. 陸用貨櫃吊車
  - 3. 碼頭卸煤、卸谷、麥機
- (5) 儲槽：
  - 1. 油槽、天然氣桶槽。
  - 2. 倉庫
  - 3. 輸送機及支架
- (6) 其他：
  - 1. 體育場、活動中心
  - 2. 道路收費站
  - 3. 停機坪、修機坪
  - 4. 管線(輸油、輸氣、輸水)
  - 5. 隧道鋼架、活動鋼模。
  - 6. 機械體

## 8.2 鋼結構用鋼材品質分類及特性

品質分類	常用規格	特性與用途	備註
一般結構用鋼	SS400、SS300、A36、SM400、SN490B.C、A283/A、B、C	適用於一般切割、彎曲、鍛接加工等，組合成普通強度需之結構體。常用於廠房、機械板面、鋼結構、水道管等。	
高強度結構用鋼	SM490、SN490B.C、A572Gr50、60、65、SS490	此類係添加微量合金之高強度鋼，不僅強度高，且適用於鍛接。一般用於大樓結構、橋樑	
耐候性結構用鋼	A588、A242、ACR-AEN AP、COR-TENA、B	此類鋼板加鋼、鉻或磷、使鋼板表面形成保護膜，以阻止銹蝕之進行。一般常用於橋樑、煙窗、耐候結構體等	

## 8.3 鋼構工程常用鍛接方法：

- (1) 遮護金屬電弧鍛接 SMAW(俗稱手鍛)
- (2) 氣體遮護金屬電弧鍛接 GMAW(俗稱 CO<sub>2</sub>)
- (3) 包藥鍛線電弧鍛接 FCAW
- (4) 電熱熔渣電弧鍛接 ESW(Electro-Slag Welding)  
消耗性電熱熔渣 CES(Consumable Electro-Slag)  
非消耗性火咀電熱熔渣 SESNET(Simplified Electro-slag Welding Process with Non-Consumable Elevating Tip)
- (5) 電熱氣體電弧鍛接 EGW(Electro gas Welding)
- (6) 潛覆電弧鍛接 SAW
- (7) 電弧植釘鍛接 Stud ARC Welding

#### 8.4 鋸接方法及鋸材選用：

製作流程 / 鋸接方法 / 鋼材規格 / 鋸材選用

(一) 大樓工程：

製作流程 B-H/BOX		鋸接方法	鋼材規格	適用鋸材	備註	
一次加工	鋼板切割開槽 (缺陷 NOTCH 鋸補)必要時	SMAW (小線徑鋸條)	請參照附件	請參照附件		
	加工 (鋼板對接/必要時)		點鋸/打底 CO <sub>2</sub>	請參照附件	請參照附件	
			SAW	請參照附件	請參照附件	
	組立 (假鋸)	B-H	SMAW	請參照附件	請參照附件	
		BOX	CO <sub>2</sub>	請參照附件	請參照附件	
	鋸接		FCW	請參照附件	請參照附件	
	BOX	B-H	SAW	請參照附件		
		內隔板	SMAW	請參照附件		
			FCW	請參照附件		
			EGW	請參照附件		
			ESW	請參照附件		
			SESNET	請參照附件		
		偶角	SAW	請參照附件		
二次加工		連接板/加勁(SmalL piece) 板鋸接		假鋸	SMAW	請參照附件
					CO <sub>2</sub>	請參照附件
					FCW	請參照附件
				CO <sub>2</sub>		請參照附件
				SMAW		請參照附件
				FCW		請參照附件
工地安裝		工地鋸接		SMAW	請參照附件	請參照附件
				FCW	請參照附件	請參照附件
備註						

鋼材規格及適用鋸材請參照附件

(二) 橋樑

製作流程		鋸接方法		鋼材規格	適用鋸材	備註
一次加工	切割/開槽 缺陷(Notch)鋸補必要時	SMAW (小線徑鋸條)		請參照附件	請參照附件	
	加工鋼板對接(必要時)	假鋸	CO <sub>2</sub>	請參照附件	請參照附件	
			SAW	請參照附件	請參照附件	
		SAW		請參照附件	請參照附件	
	組立 (假鋸)	B-H	SMAW	請參照附件	請參照附件	
		B-I	CO <sub>2</sub>	請參照附件	請參照附件	
		Block	FCW	請參照附件	請參照附件	
	鋸接	B-H	SAW	請參照附件	請參照附件	四隅角
		B-I				
		Block	SAW	請參照附件	請參照附件	四隅角
			FCW	請參照附件	請參照附件	內隔板
二次加工	鋸接(Small piece)	FCW		請參照附件	請參照附件	加勁板
		CO <sub>2</sub>		請參照附件	請參照附件	連接板
		SMAW		請參照附件	請參照附件	Small piece
工地安裝	工地鋸接(必要時)	SMAW		請參照附件	請參照附件	
		FCW		請參照附件	請參照附件	
備註						

附件：鋼材規格及適用鋸材對照表

附錄：各種鋸接方法照片

## 附件：鋼材規格及適用鋸材對照表

### 鋼材規格及鋸材選用 JIS

組別	適用鋸材 鋸接方法 鋼材符號	適用鋸材					備註
		手鋸	CO2	包藥鋸	潛弧鋸	電渣鋸	
(一) 一般結構用	SS330 (SS34)	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E6XT-X (E61T-13)	AWS F6XAX-EXXX (F6A2-EL8)		
	SS400 (SS41)	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E6XT-X (E61T-13)	AWS F6XAX-EXXX (F6A2-EL8)	AWS FES70-ES-G-EW	
	SS490 (SS50)	AWS E70XX (E7016, E7018)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
	SS540 (SS55)	AWS E80XX (E8016, E8018)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-G)	AWS F8XAX-EXX-X (F8A4-EG-G)	AWS FES70-ES-G-EW	
(二) 鋸接結構用	SS400	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
	SS490	AWS E70XX (E7016, E7018)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
	SS520	AWS E70XX (E7016, E7018)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
	SS570	AWS E90XX-X (E9016-G)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-GC)	AWS F8XAX-EXX-X (F8A4-EG-G)		
(三) 耐候性鋸接構用	SMA400	AWS E70XX-X (E7018-W1)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-W2C)	AWS F7XAX-EXX-X (F7A2-EG-G)		
	SMA490	AWS E70XX-X (E7018-W1)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-W2C)	AWS F7XAX-EXX-X (F7A2-EG-G)		

### 鋼材規格及鋸材選用 CNS

組別	適用鋸材 鋸接方法 鋼材符號	適用鋸材					備註
		手鋸	CO2	包藥鋸	潛弧鋸	電渣鋸	
(一) 一般結構用	SM400 SN400 SMA400	E43XX E50XX DA50XX-X	YFWXXX	YFW-XXX	FS-XXX- YS-XXX AWS F6XAX-EXXX F7XAX-EXXX		
(二) 鋸接結構用	SM490 SM520 SMA490 SN490	E5016 E5026 DA50XX-X	YFWXXX	YFW-XXX YFA-XXX	FS-XXX- YS-XX AWS F7XAX-EXXX Or F7XAX-EXXX-XX		
(三) 耐候性鋸接構用	SM570 SMA570	EXX16 EXX26 DXX18 DA5816-W	YFWXXX	YFW-XXX YFA-XXX	FS-XXX- YS-XX AWS F8XAX-EXX-XX		

## 鋼材規格及鋸材選用 ASTM




組別	適用鋸材 鋸接方法 鋼材符號	適用鋸材					備註
		手鋸	CO2	包藥鋸	潛弧鋸	電渣鋸	
一般結構用	A36	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
中低強度結構用	A283 Grade A						
	A283 Grade B						
	A283 Grade C	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)		
	A283 Grade D	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)		
低合金結構用	A572 Grade 42						
	A572 Grade 50	AWS E70XX (E7016, E7018)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)	AWS FES70-ES-G-EW	
	A572 Grade 60	AWS E90XX-X (E9016-G)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-GC)	AWS F8XAX-EXXX-X (F8A4-EG-G)		
	A572 Grade 65	AWS E90XX-X (E9016-G)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E81T1-GC)	AWS F8XAX-EXXX-X (F8A4-EG-G)		
橋樑結構用	A709 Grade 36	AWS E60XX (E6019)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)		
	A709 Grade 50	AWS E70XX (E7016, E7018)	AWS ER70S-X (ER70S-6)	AWS E7XT-X (E71T-1)	AWS F7XAX-EXX (F7A2-EM12K)		
	A709 Grade 50W	AWS E80XX-W (E8018-W2)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E80T1-W2C)	AWS F7A4-EW-W		
高強度低合金鋼	A588 Grade A	AWS E80XX-W (E8018-W2)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E80T1-W2C)	AWS F7AX-EXXX-W (F7A4-EW-W)		
	A242 Type 1	AWS E80XX-W (E8018-W2)	AWS ER80S-X (ER80S-G)	AWS E8XT1-X (E80T1-W2C)	AWS F7XAX-EXXX-W (F7A4-EW-W)		

註：請參考中華民國鋼結構協會發行：結構用鋼材之規格與性能手冊

## 附錄：各種鋸接方法照片




### 手鋸接

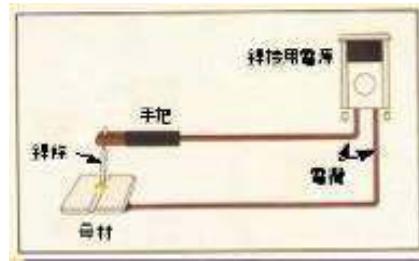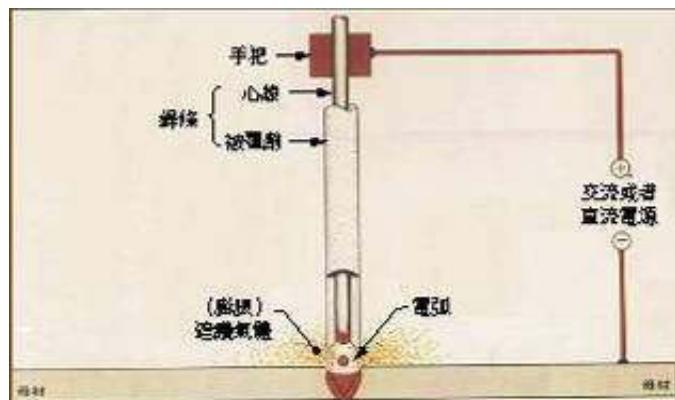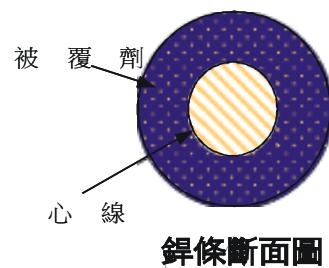

鋸接示意圖


\* 鋸道形狀

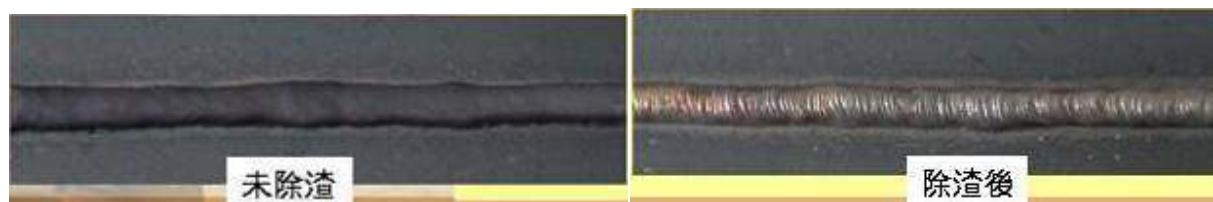





## 氣體遮護金屬電弧鋸接

註：混合氣在日本 CO<sub>2</sub> 含量≥5%稱 MAG，CO<sub>2</sub><5%稱 MIG

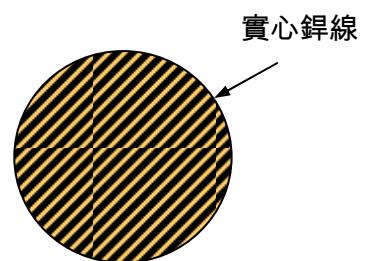

鋸線斷面圖

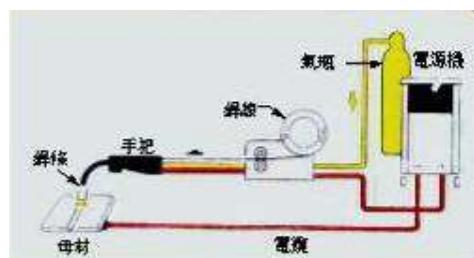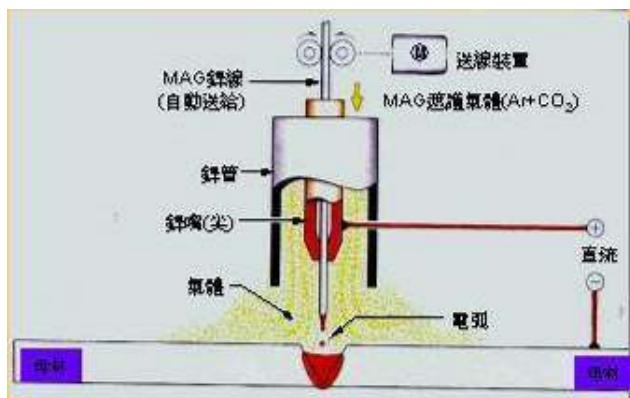


鋸接示意圖


\* 鋸道形狀



# 包藥鋸接電弧鋸接

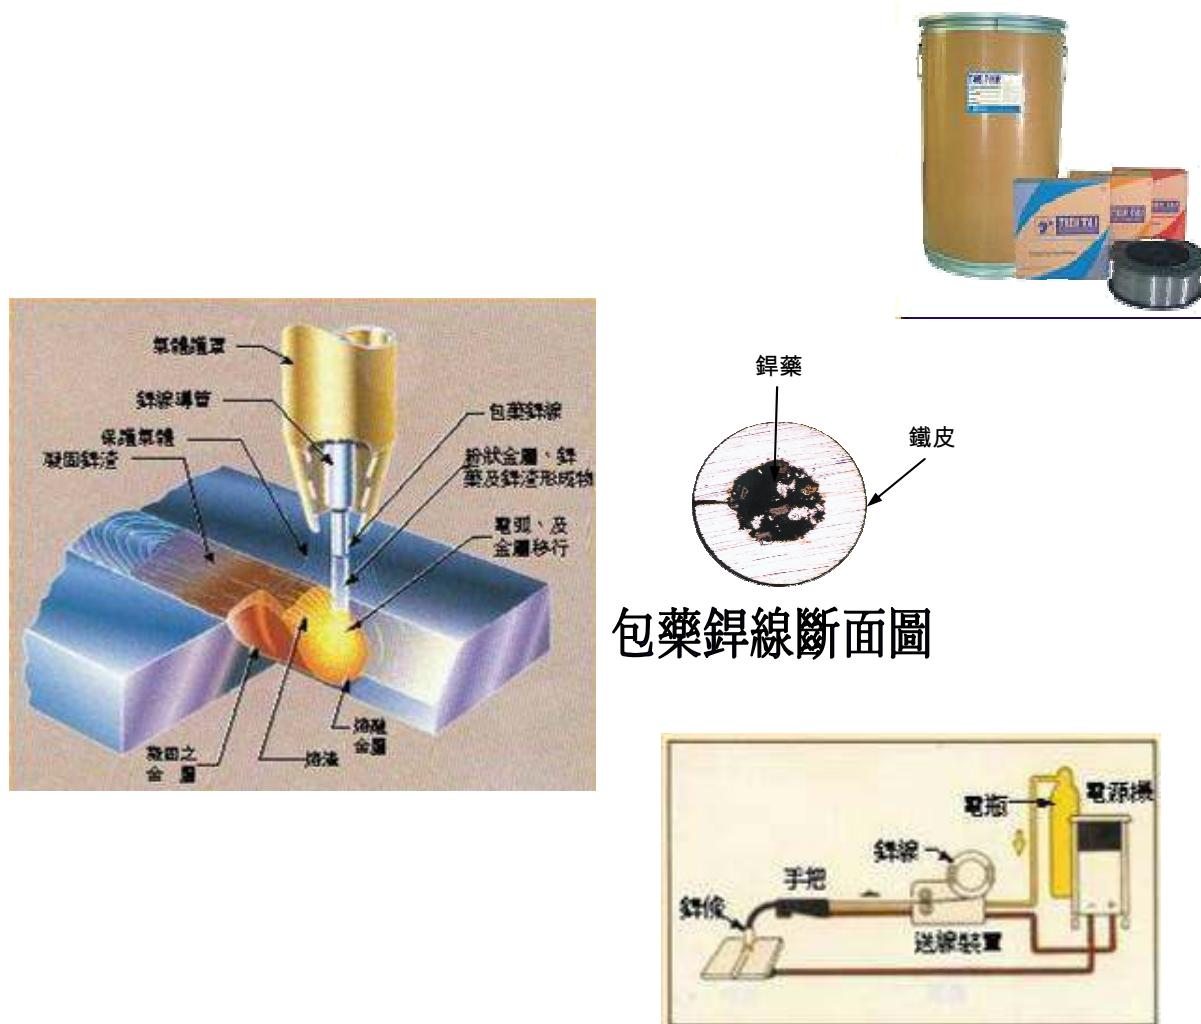

\* 鋸道形狀

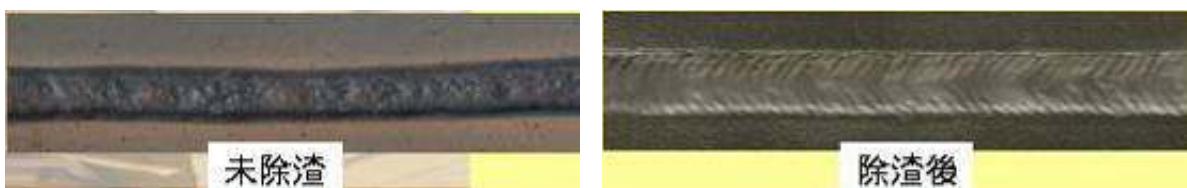

# 包藥鋸線電弧鋸接 FCAW

船上應用



小型拖車



TT-BAR L.W





圖1 移動門型支架



圖2 構裝放置平台

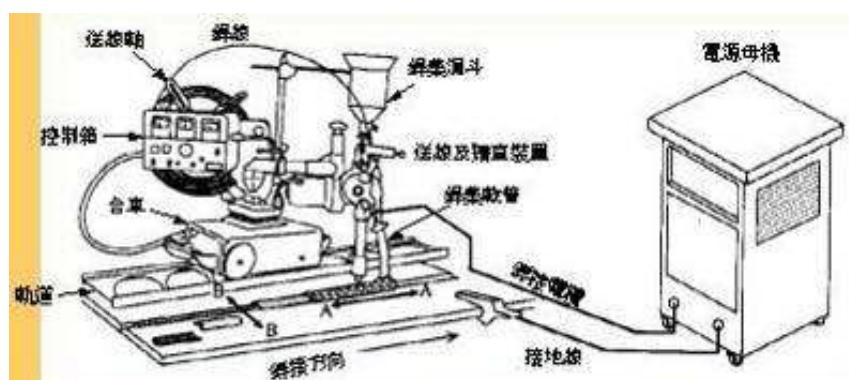


圖3 支架裝置平台可移動性示圖







潛弧鋸接



鋸接示意圖

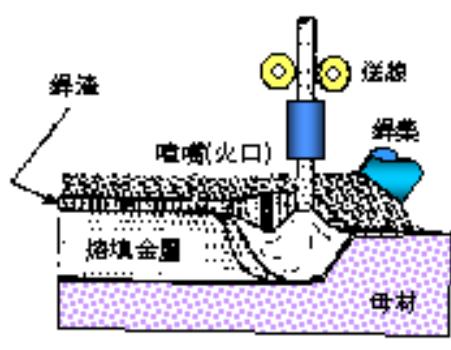

A-A断面図

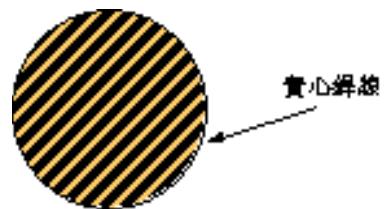

解讀新面面

\* 錄道形狀



未除渣




除渣後

# 潛弧銲接

(1)造船三電極



(2)造船雙電極 RF1

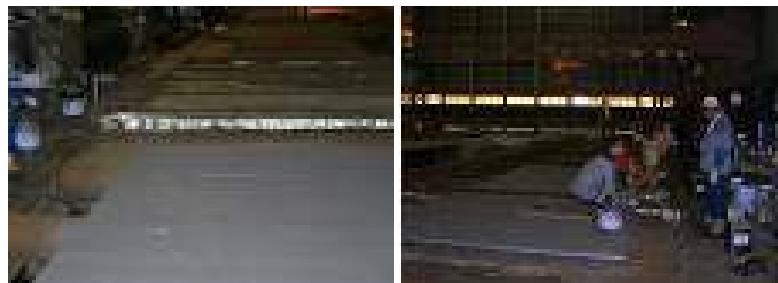

(3)造船雙電極 FCB



(4)鋼構應用型鋼流程 – SAW 銲接



# 潛弧鋸接



(5)管路鋸接



(6)儲槽橫鋸



# TIG 鋸接

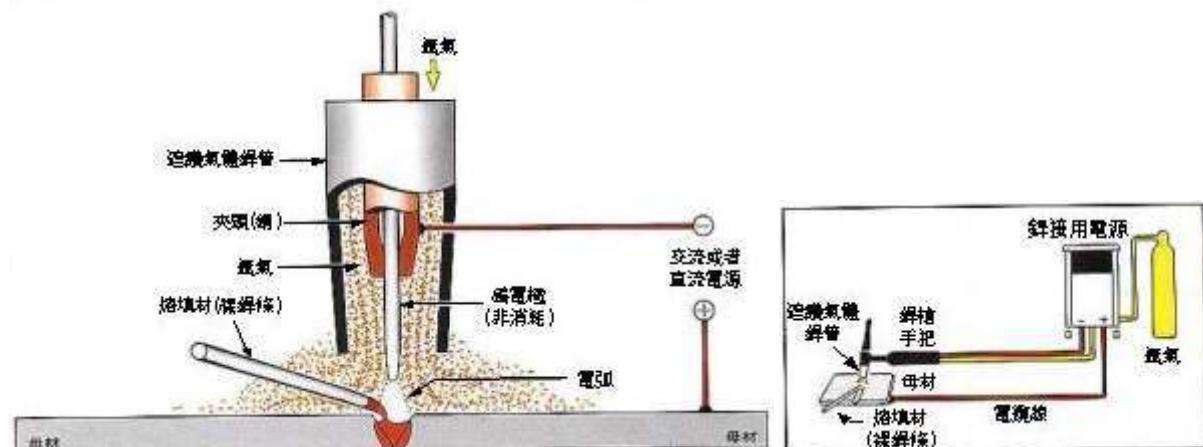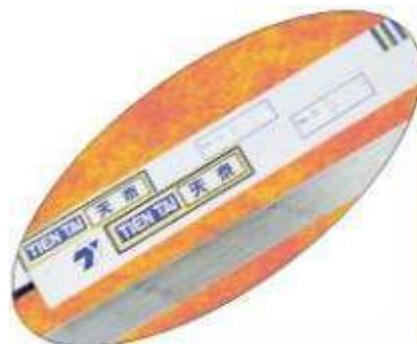

鋸接示意圖

\*鋸道形狀




# GTAW(氩錫)


Auto TIG



# 電渣鋸(ESW/SESNET)

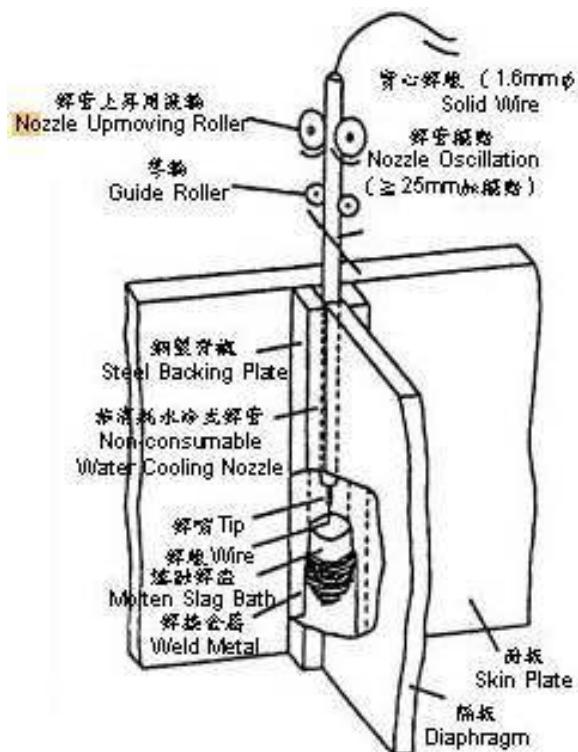

非消耗性導管電渣鋸鋸接示意圖

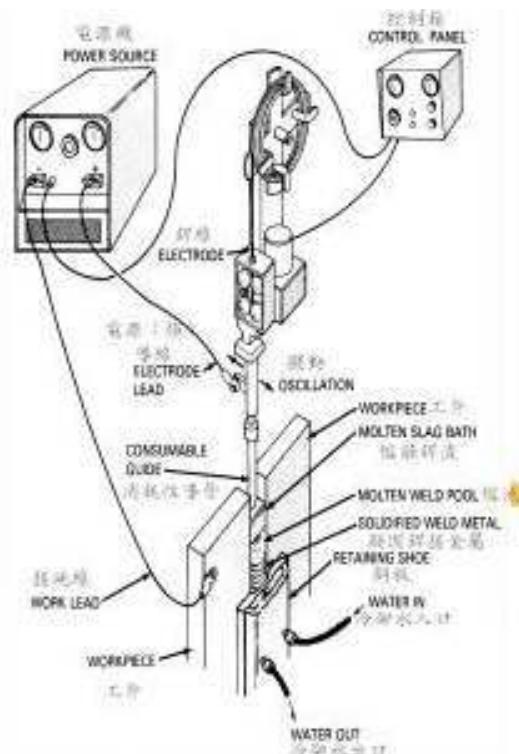

消耗性導管電渣鋸鋸接示意圖



桶裝 TES-50G



實際鋸接設備、試片組裝情形



鋸道形狀(未除渣)



鋸道形狀(除渣後)

# 電熱氣體電弧鋸(EGW)




桶裝 TWE-721



鋸道剖面




現場鋸接操作

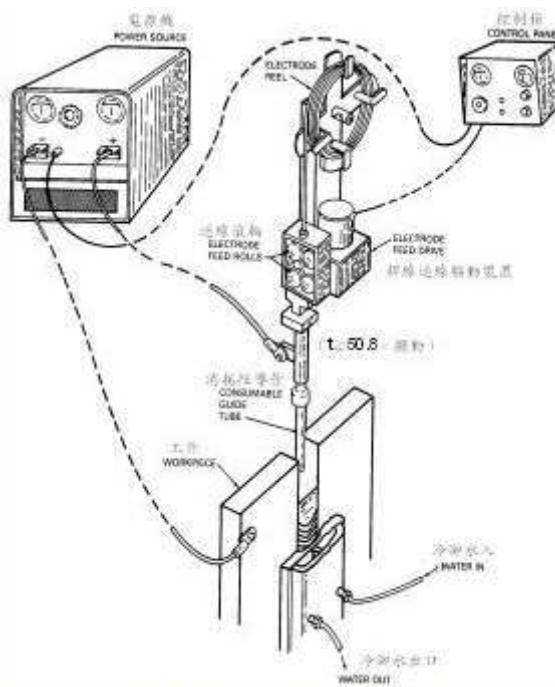

消耗性導管鋸接示意圖

# 植釘錐(SW)

(1)電弧植釘錐

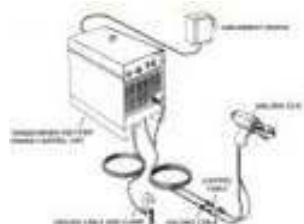

(2)電容放電植釘錐



(3)植釘工件

鋼結構植釘手工錐



箱型柱流程



# 常用鋸接法之優劣

鋸接法 優劣	優點	缺點
SMAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>電弧鋸中最廣泛應用之一種</li> <li>設備相當簡單、低廉且移動方便</li> <li>較氣遮護電弧鋸對風量的敏感性小</li> <li>除需受制於部份鋸條類型與大小外，適於所有鋸接位置</li> <li>可在其它鋸法難以接近的場所施鋸</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電流不宜太高</li> <li>熔填速度(deposition rate)及效率低</li> <li>鋸條常更換及清渣，電弧發生率(arc time)低</li> </ul>
GTAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>熱源易控制，頗適薄板鋸接</li> <li>幾乎適用於所有金屬</li> <li>對易形成耐高溫氯化物鋁、鎂、鈦、鎔等鋸接特別有用</li> <li>鋸接品質優良</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋸接效率低</li> <li>鎢極可能熔入造成夾鎢—形成硬、脆點</li> <li>保護氣體成本高</li> <li>設備鋸接成本高</li> </ul>
GMAW FCAW-G	<ul style="list-style-type: none"> <li>可連續鋸接，效率高</li> <li>適全位置鋸接</li> <li>熔填速度快</li> <li>極具經濟性(鋸接費用便宜)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備昂貴且移動性差</li> <li>抗風力薄弱(風速小於 2m/sec)</li> <li>電弧熱強烈</li> </ul>
FCAW-SS (自遮護)	<ul style="list-style-type: none"> <li>不必使用氣體鋼瓶及氣體膠管</li> <li>受風量因素影響較小，宜現場(室外)鋸接</li> <li>使用較大電流，烤填速度及移行速度增加，降低鋸接成本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不適薄板鋸接</li> <li>點鋸需使用低氫系鋸條，有鋸渣難清除現象</li> <li>煙塵產生量大，通風要良好</li> <li>行動範圍狹窄電弧熱強烈</li> </ul>
SAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>高速鋸接及熔填率高，縮短鋸接時間</li> <li>滲透深</li> <li>品質穩定，鋸道外觀優良</li> <li>沒有弧光外洩的情況</li> <li>鋸接過程中，煙塵產生量極少</li> <li>在露天工地，有相當風力時，亦可適應</li> <li>一般技術、操作容易</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>僅能使用平鋸及橫鋸</li> <li>工件組立精度要求較高</li> <li>因入熱量大，所以鋸道強度和熱影響區的韌性變的較差</li> <li>鋸接前準備及設備較複雜、且昂貴</li> </ul>

## 各種鋸接方法綜合比較表

各種鋁接方法綜合比較表						
鋁接特性分析欄	鋁接方法 主要性能	GM.A.W	F.C.A.W	S.A.W	S.M.A.W	備註
	保護氣體	CO2	CO2 or 混合氣	—	—	*F.C.A.W又可分為兩種 1.innershield 2.outershield
	適用電流	150~500A	250~600A	400~1500A	80~500A	
	機動性	易	易	稍易	簡單	
	操作性	需具備技術	需具備技術	必須通曉	一般技術	在此僅作第2項的介紹，至於innershield亦可另外做分析
	火花量	多	少	—	多	
	鋁道外觀	普通	良	優良	普通	
	滲透深度	稍深	深	很深	淺	
	除渣情形	需敲渣	容易敲渣	易敲渣	需敲渣	
	風速2M/Sec以上	易生氣孔	易生氣孔	不易	較不易	
	適用線徑(mm)	ϕ0.6~1.6	ϕ1.2~2.4	ϕ2.4~6.4	ϕ2.6~8.0	
	操作功率	40%	45%	60%	30%	
	熔填速度	可	良	優良	普通	
	熔真效率	95%	88%	99%	60%	

## 選擇鋸接法之考慮因素

- 鍛接品質
  - 鍛接效率
  - 鍛接成本
  - 鍛件之材料、形狀、大小、厚薄、負荷狀況、施鍛場所
  - 可資利用的鍛接設備、費用、時間及鍛接人員素質